
Modalità di posa membrane autoadesive STICKER ARD e STICKER TILE

Istruzioni

- 1. Srotolare la membrana adesiva sul piano di posa allineandola ad un punto di riferimento (muri perimetrali, canali di gronda, ecc.) e tagliarla a misura. (foto 1)
- 2. Ripiegare a metà il telo nel senso della lunghezza lungo la linea di pre-incisione del film siliconato. (foto 2-3)
- 3. Rimuovere la pellicola siliconata partendo dallo spigolo del bordo esterno della membrana verso la parte interna lungo la linea di pre-incisione. (foto 4)
- Risvoltare sul piano di posa la parte di membrana a cui è stata asportata la pellicola. (foto 5)
- 5. Ripetere le operazioni precedenti sulla seconda meta del telo adesivo. (foto 6-7)
- 6. Pressare il telo con un opportuno rullo metallico per aiutare l'adesione al supporto. (foto 8)
- 7. Predisporre e allineare i successivi teli sfalsando le sovrapposizioni di testa. (foto 9)

- 8. Rimuovere la pellicola di protezione partendo dalla metà adiacente al telo precedente. (foto 10-11)
- Rimuovere la banda laterale siliconata di protezione. (foto 12)
- **10.** Ove necessario (vedi avvertenze) chiodare la membrana lungo la cimosa laterale. (foto **13**)
- Risvoltare la membrana sul piano di posa sormontando il telo adiacente lungo la cimosa laterale (foto 14) pressando con un rullino di silicone. (foto 15)
- 12. Le sovrapposizioni di testa devono essere di almeno 15 cm (foto 16) e gli angoli arrotondati a 45°. (foto 17)
- **13.** Ove necessario (vedi avvertenze) chiodare la giunzione di testa della membrana sotto sormonto. (foto **18**)
- 14. Sigillare preventivamente il sormonto di testa con l'adesivo bituminoso ADITHENE STICK (foto 19-20) avendo poi cura di pressarlo con un rullino di silicone. (foto 21)

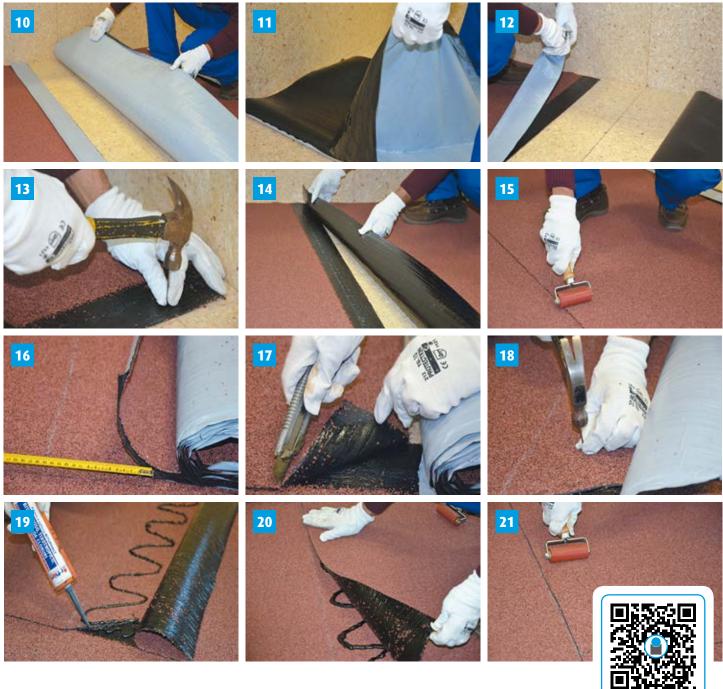



Avvertenze

- 1. Conservare i rotoli in luoghi coperti ed asciutti ed estrarre il rotolo dalla confezione solo immediatamente prima della posa in opera.
- 2. Per un'adesione ottimale prevedere sempre la pulizia del supporto e l'applicazione di idoneo Primer bituminoso verificandone la compatibilità con il piano di posa da trattare.
- 3. Applicare a temperature superiori a +10 °C; per temperature inferiori aiutare l'adesione con aria calda o fiamma indiretta. Non applicare in ogni caso a temperature inferiori a +5 °C.
- 4. Per pendenze del piano di posa superiori al 15%, o per condizioni d'esercizio in climi particolarmente caldi, il sistema di posa deve essere integrato con adeguati fissaggi meccanici sotto sormonto.







Imper Italia srl Società Unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di TechnoNICOL Italia srl Via Volta, 8 · 10071 · Fraz. Mappano · Borgaro (TO) Italia Tel (+39) 011 222.55.00 · Fax (+39) 011 222.54.80 imper@imper.it · www.imper.it